




» ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PODER TOTAL	1650 W
PODER STANDAR	1600 W
PODER SILENCIOSO	1450W
VOLTAJE	220V AC - 240V AC
TIPO DE MOTOR	26,000 RPM (S/E)
ACABADO	PLÁSTICO ABS
COLOR	BLANCO BRILLANTE
FILTRO	HEPA
TRÁNSITO	ALTO
PESO	7.8 kg
DIMENSIONES (±1)	62.4 X 30 X 20 cm

» MEDIDAS

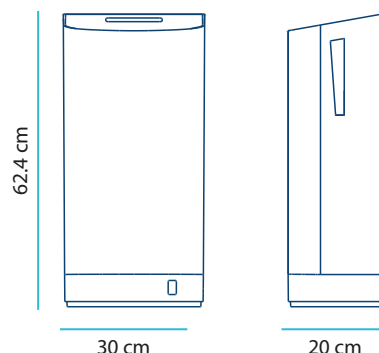

» DESCRIPCIÓN

El secador de manos Jet Hepa Dryer logra secar las manos en 12 segundos, para un funcionamiento de alto tránsito. Cuenta con un filtro HEPA 13°, que captura virus y bacterias de hasta 0.3 micras, además, cuenta con un motor eficiente que usa poca energía eléctrica (700 Watts).

» OPERACIÓN

- Tipo de sensor: Infrarrojo sin contacto.
- Velocidad de aire: 100 m/s
- Tiempo de secado: 10 - 12 segundos.
- Tiempo de Protección: 30 segundos de autocorte.
- Tope de seguridad: Apagado al retirar las manos.
- Distancia del sensor: 5 cm.
- Nivel de Ruido: 70dB @1m
- Drip Proof: IPX4
- Frecuencia: 50 - 60 Hz.
- Opera con normalidad a más de 3500 m.s.n.m.

» CERTIFICADOS



OBSERVACIÓN: Para limpiar el dispensador, utiliza un paño suave con agua tibia. Limpia regularmente, asegúrate de secar bien después de la limpieza. Evita productos abrasivos y sumergirlo en agua.

JET HEPA DRYER

ALTA VELOCIDAD

ENERGÍA

EFECIENTE

FILTRO DE AIRE LIMPIO


SENSOR DE CAMBIO DE FILTRO CON INDICADOR

El secador Jet Hepa Dryer cuenta con filtros de aire limpios opcionales.

Así, las manos se secan con aire filtrado más limpio gracias al sistema de aire limpio.

Una luz LED indica cuándo es necesario cambiar el filtro.

Incluye filtro de 3 capas con material HEPA H13.

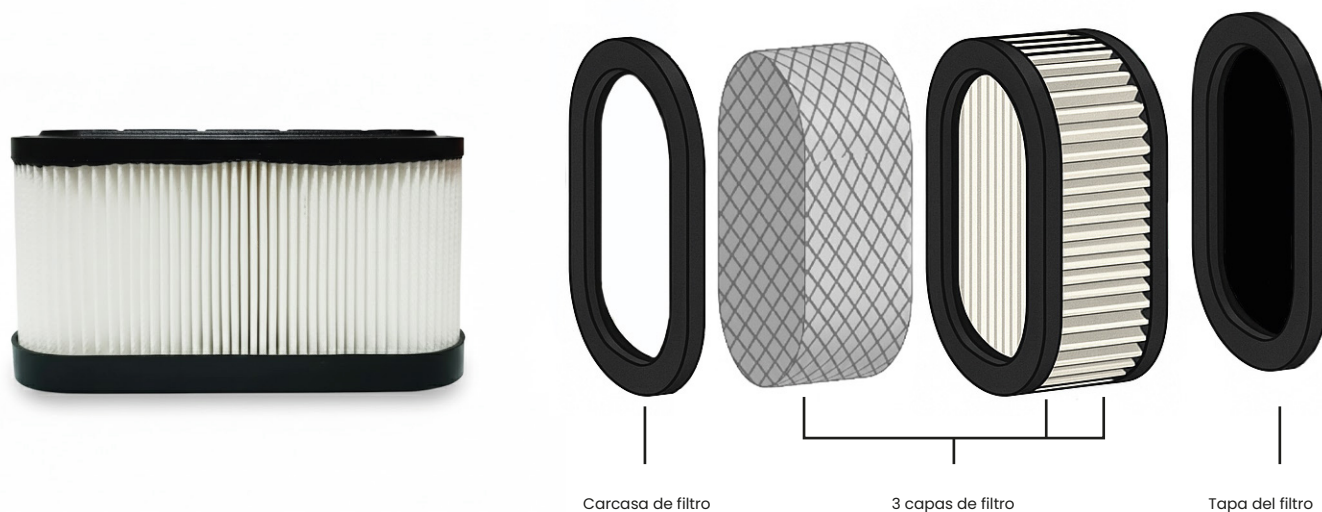

Potente


• Este producto es un secador de manos elegante y de alta velocidad para aplicaciones comerciales. Es un secador de manos de montaje superficial, impulsado por un motor sin escobillas o con escobillas, y proporciona 1650 watts de potencia de secado. Puede emitir aire caliente o frío, configurable durante la instalación. El secador incorpora un filtro HEPA reemplazable, una tapa de filtro estándar y controles a prueba de manipulación.

Información de seguridad

- La información contenida en estas instrucciones de instalación debe leerse cuidadosamente antes de intentar instalar el secador de manos.
- No seguir estas instrucciones correctamente puede resultar en un funcionamiento incorrecto del equipo, daños materiales o lesiones personales.
- Toda instalación eléctrica y trabajos de reparación deben ser realizados por un electricista calificado, de acuerdo con las normativas vigentes y cualquier reglamentación local.
- Cualquier mantenimiento de este aparato debe ser realizado por un electricista calificado.
- Este producto debe estar conectado a tierra.
- Corte la alimentación eléctrica del dispositivo antes de la instalación o servicio.
- Verifique que el suministro eléctrico corresponda al indicado en la placa de características del dispositivo.

No debe utilizarse para ningún propósito distinto al secado de manos.

Componentes

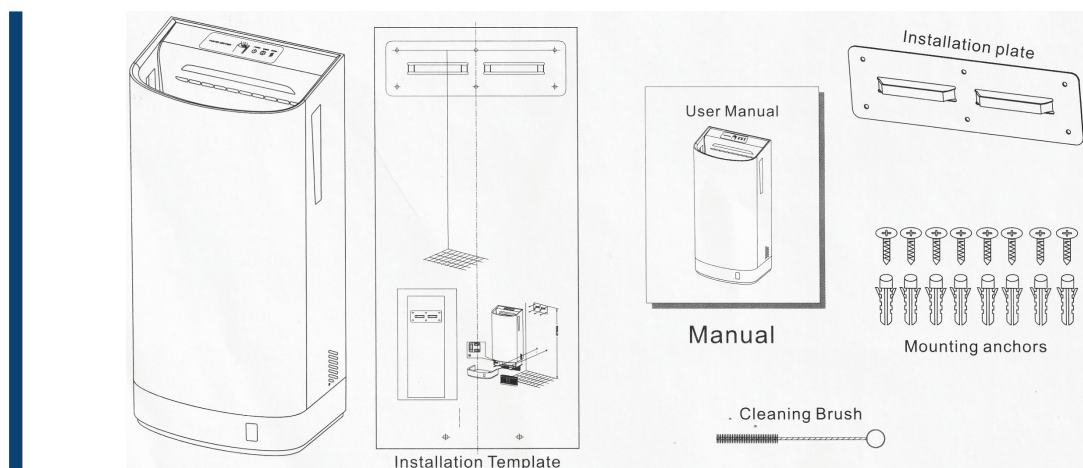


Antes de la instalación

- Asegúrese de seleccionar una posición adecuada donde la unidad sea fácil de usar y esté alejada de la luz solar directa, alta condensación o elementos corrosivos. Elija una superficie plana, lejos de áreas de alto tránsito.
- Asegúrese de tener todas las piezas y las herramientas apropiadas para la instalación.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico esté aislado/desconectado para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que no haya tuberías ni cables eléctricos ubicados directamente en el área donde se perforará.
- Toda desconexión de polos debe incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las regulaciones eléctricas aplicables.

Recomendación:

No Instalar sobre superficies que generen reflejo.

Instalación

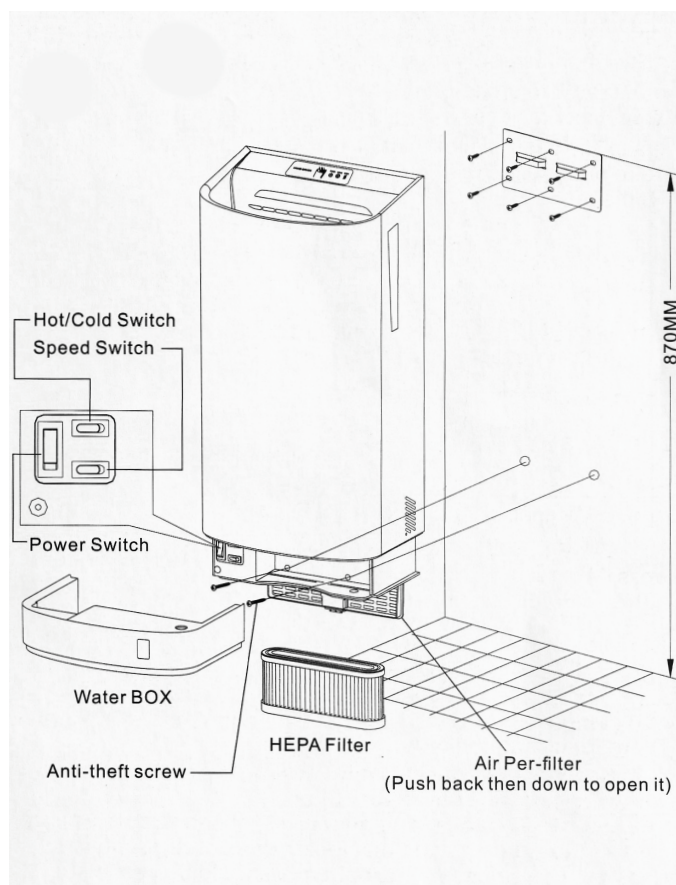


- Encuentre el mejor punto y pegue la plantilla de instalación en la pared.
- Retire la caja de agua como se muestra en la imagen.
- Perfore los 6 agujeros a una profundidad adecuada.
- Apriete los tornillos que sujetan la placa de instalación a la pared.
- Cuelgue el secador de manos en la placa de instalación.
- Fije los 2 tornillos en los 2 agujeros inferiores donde retiró la caja de agua.
- Vuelva a colocar la caja de agua.
- Esta unidad viene pre-cableada y lista para su instalación mediante un fusible de velocidad adecuada.
- Todo el cableado debe cumplir con las normas y regulaciones locales vigentes.

Una vez completado el cableado, encienda el suministro eléctrico.

Operación

- Asegúrese de seleccionar una posición adecuada donde la unidad sea fácil de usar y esté alejada de la luz solar directa, alta condensación o elementos corrosivos. Elija una superficie plana, lejos de áreas de alto tránsito.
- Asegúrese de tener todas las piezas y las herramientas apropiadas para la instalación.
- Asegúrese de que el suministro eléctrico esté aislado/desconectado para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que no haya tuberías ni cables eléctricos ubicados directamente en el área donde se perforará.
- Toda desconexión de polos debe incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las regulaciones eléctricas aplicables.

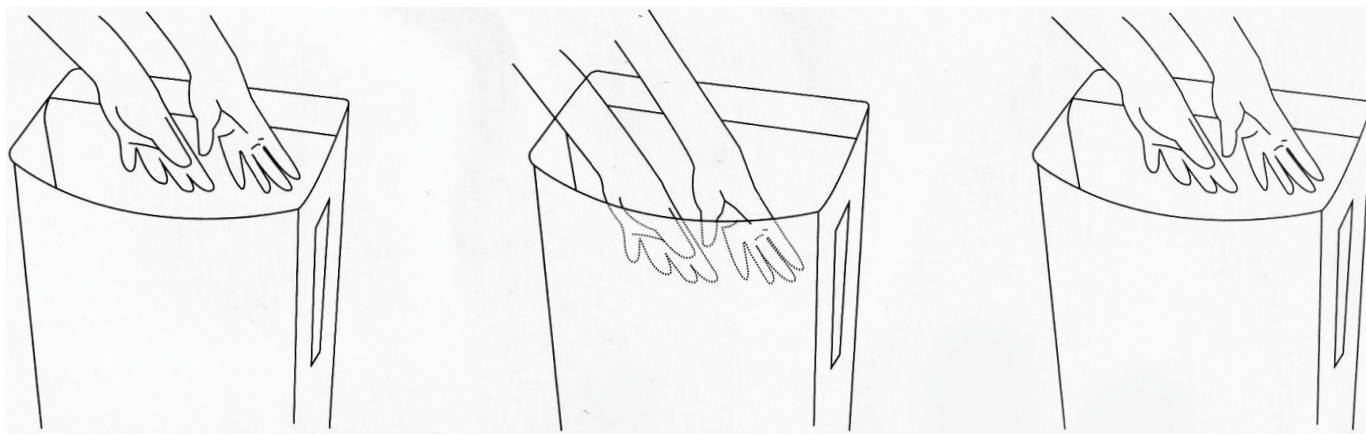

• Voltaje y Frecuencia	CA 220~ 240V, 60Hz
• Potencia / Alta Velocidad:	1650W (calefacción ON) / 700W (calefacción OFF)
• Potencia / Baja Velocidad:	1450W (calefacción ON) / 650W (calefacción OFF)
• Tipo de detección	Funcionamiento automático infrarrojo sin contacto
• Rango de detección	40° 20~50mm
• Tipo de motor	Motor DC sin escobillas 500 Vatios Vida útil >5000 horas (H)
• RPM del motor	26,000 RPM
• Velocidad del aire	100 m/s
• Volumen de aire	84m ³ /h
• Tiempo de secado	Menos de 12 segundos
• Ruido	≤70dB a 1 metro
• Luz LED	LED azul para señalar el rango de soplado de aire. LED blanco o rojo en movimiento.
• Calentador	Sí, interruptor incluido en la placa principal
• Interruptor de control de velocidad	Sí
• Filtro	Material: HEPA H13, filtro antimicrobiano
• Lámpara UV (opcional)	-
• Generador de Plasma (opcional)	-
• Ciclo de funcionamiento	30 segundos (La máquina se apaga automáticamente después de 50 segundos)
• Material interno	PP resistente al calor, ignífugo 94VO
• Dispositivo de protección	Reinicio automático de seguridad por sobrecarga contra 115°C en el motor; 85° C en la placa
• Función antirrobo	-
• Cable conductor interno	Resistente a la temperatura 105° C
• A prueba de goteo	IPX4
• Aislamiento eléctricooltaje y Frecuencia	Clase I

